AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

SCHEDA TECNICA

Data emissione lug-19
Rev. 01

PRODOTTO

UNITA' MOBILE DI TRAVASO CON VASCA DI RACCOLTA

CODICE 412 001 043

Soluzione ideale per l'erogazione dell'olio in tutte quelle occasioni in cui è richiesto movimentare il fusto all'interno dell'officina.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'unità mobile di travaso è composta da:
- Stazione di travaso costituita da una vasca di contenimento con carrellatura inferiore
- Pompa volumetrica ad ingranaggi autoadescanti a portata costante

Caratteristiche:
- L'accensione e lo spegnimento del motore della pompa avvengono automaticamente all'apertura ed alla chiusura della pistola di erogazione
- Fluidi ammessi: olio con viscosità da 50 a 2000 cSt
- Tubo di mandata: lunghezza 4 metri da 1/2" Gas
- Pistola contalitri con possibilità di eseguire erogazioni in preselezione
- Raggiunta la quantità preselezionata la pistola chiude automaticamente la valvola ed interrompe l'erogazione
- Utilizzabile con olio con viscosità da 50 a 2000 cSt a temperatura di esercizio

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA POMPA

Giri al minuto (rpm)	Alimentazione (V/Hz)	Intensità corrente elettrica (A)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)	Potenza (W)	Massima pressione (bar)	Portata minima (L/min.)	Portata massima (L/min.)	Ingresso
1400	230/50	3.8	12	360x360x300	800	12	9	12	1" BSP

- Pompa con valvola a by-pass regolabile
- Valvola di sicurezza di pressione settata a 10 bar
- Prestazioni della pompa:

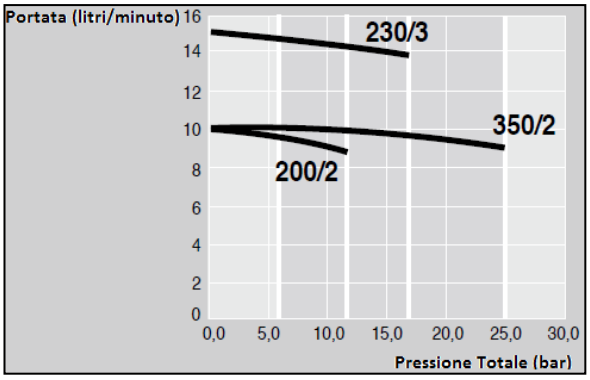

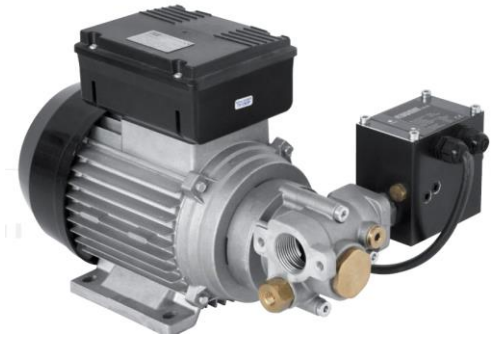

AIRBANK srl
Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 76314
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

NOTE

- la pompa è progettata specificatamente per il travaso di oli. Non impiegare per il travaso dei seguenti liquidi non ammessi:

LIQUIDI NON AMMESSI	PERICOLI RELATIVI
Benzina	Incendio, esplosione
Liquidi infiammabili con pm <55°C	Incendio, esplosione
Acqua	Ossidazione della pompa
Liquidi alimentari	Contaminazione degli stessi
Prodotti chimici corrosivi	Corrosione della pompa, danni alle persone
Solventi	Incendio, esplosione, danni alle guarnizioni